

プラレール治療報告④ 2020年9月17日



① 「糸魚川東保育園」でお預かりしました。E7系新幹線は走らない&ボディの固定ができない。特急は連結部品が割れたということです。



②全体を分解して点検。モーターが回りません。ギヤボックスは分解の際バラバラになったので苦労して組み合わせました。



③モーターのブラシ部分が半分焼損しています。リン青銅板で作り直しました。これでモーターが回り走るようにになりました



④車両の上下をつなぐビス(右)を受けるナット(赤丸部分)がなくなっています。



⑤本来は丸いナットがあったようですが、六角ナットしかないの穴を広げてナットが入るように加工しました。



⑥ナットをはめ込み、瞬間接着剤で固定。これで下からのネジを止められるようになりました。